

## Surveillance de l'érosion de l'isthme de Miquelon - Langlade

Objet du constat

Érosion côte Ouest au PK 16 et alentours

Rapporteur

DTAM

Date

15/03/21 - 8h30

Température

-5°C

Climat

Couvert avec averses de neige

Horaire Basse mer

4h08

16h16

Horaire Haute mer


10h41

22h51

Coef

92

### Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée :

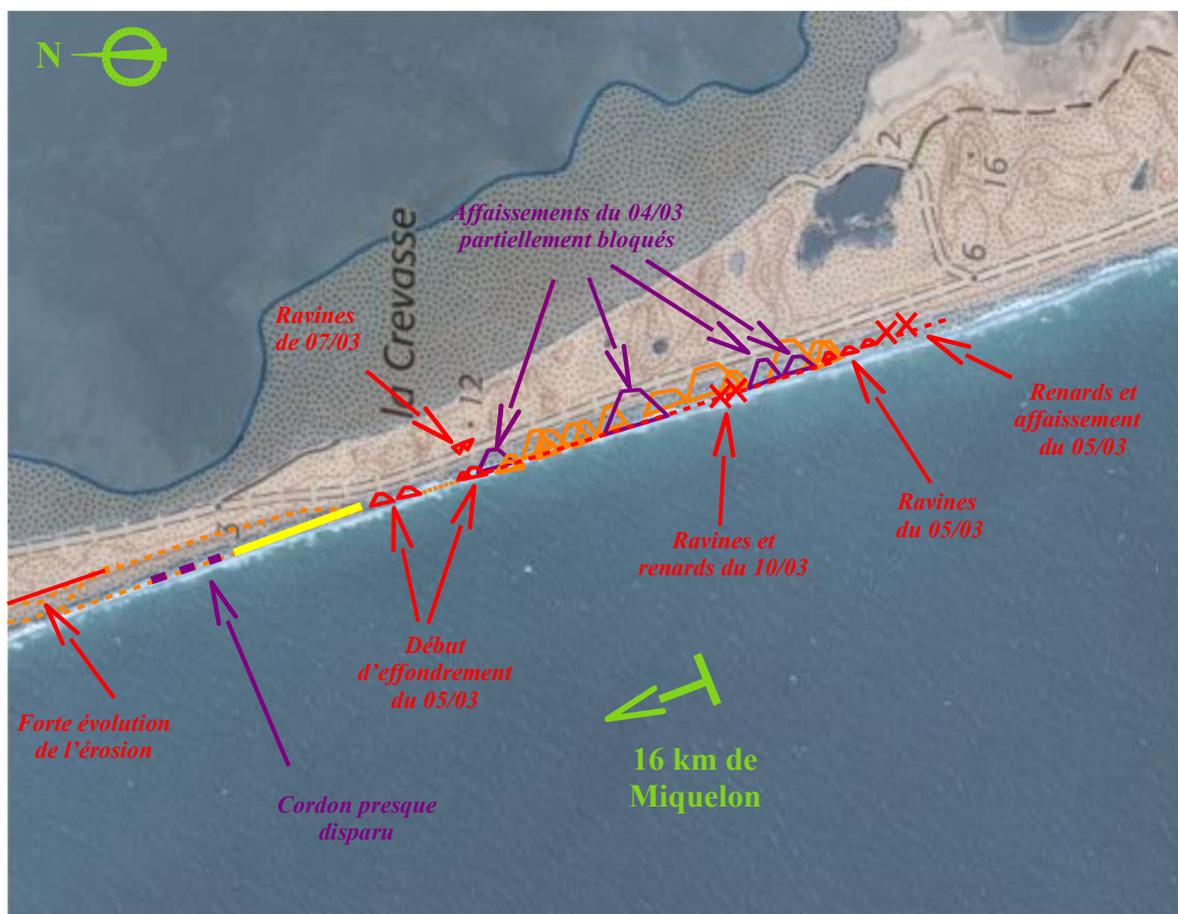

On observe sur 1 km :

- L'érosion dunaire en amont se poursuit. Le cordon d'extrémité (sans géotextile) a presque disparu.
- Evolution de l'effondrement sur le parking en amont.
- L'affaissement de la plateforme centrale avec apparition de renards.
- Les ravines sur l'amont, la plateforme centrale et l'aval se poursuivent.
- Les enrochements mis dans les effondrements s'affaissent et glissent vers la mer.
- Les enrochements en aval continuent à s'affaisser et glisser vers la mer. Les renards continuent à s'élargir.



*Cordon PK15*



*Disparition de l'extrémité du cordon*



*Effondrement sur la zone du parking amont*



*Affaissement des enrochements d'urgence sur effondrement amont (digue)*



*Glissement des enrochements effondrement central*



*Glissement des enrochements effondrement aval*

**Signalisation et protection des usagers :**

Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade.

Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.